

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

- [FAQs](#)
- [应用范例](#)
 - [HT49 MCU 系列微控制器读写 HT24 系列应用范例](#)
 - [HT49 MCU RTC 实时时钟的使用](#)
 - [HT49 MCU 中的 Time base\(时基\)的使用说明](#)
 - [HT49 MCU 输入/输出的使用](#)
 - [HT49 MCU 定时/计数器的使用](#)

特性


- 工作电压:
 - HT49R30A-1/HT49C30-1
 - f_{sys} = 4MHz 2.2V~5.5V
 - f_{sys} = 8MHz 3.3V~5.5V
 - HT49C30L
 - f_{ys} = 500kHz 1.2V~2.2V
- 6 位输入口
- 8 位双向输入/输出
- 2 个外部中断输入
- 一个 8 位可编程定时/计数器，具有溢出中断和 8 级预分频器并支持 PFD（可编程分频）
- 19×2、19×3 或 18×4 段的 LCD 驱动器
- 2K×14 位的程序存储器 ROM
- 96×8 位的数据存储器 RAM
- 实时时钟（RTC）
- 实时时钟（RTC）的 8 位预分频器
- 看门狗定时器
- 蜂鸣器输出
- 内置晶体、RC、32768Hz 晶体的振荡电路
- HALT 和唤醒功能可减少功耗
- 4 层硬件堆栈
- 位操作指令
- 查表指令，表格内容字长 14 位
- 系统时钟为 8MHz 时，指令周期为 0.5 μs (HT49R30A-1/HT49C30-1)
- 系统时钟为 500kHz 时，指令周期为 8 μs (HT49C30L)
- 63 条功能强大的指令
- 指令执行时间皆为 1 或 2 个指令周期
- HT49R30A-1/HT49C30-1 有低电压复位/检测功能
- 48-pin SSOP 封装


概述

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L 是 8 位高性能精简指令集单片机，专门为需要 LCD 显示功能的产品而设计。掩膜版本 HT49C30-1 和 HT49C30L 与 OTP 版本 HT49R30A-1 引脚和功能完全相同。HT49C30L 为低电压版本，工作电压最低可为 1.2V，可适用于一节电池的应用系统。

具有低功耗、I/O 使用灵活、可编程分频器、计数器、振荡类型选择、暂停和唤醒、另有灵活的蜂鸣器输出以及 LCD 显示功能，使这款单片机功能更多样性。可以广泛应用于电子秤、电表、气表、定时器、计算器、遥控器和其他带 LCD 显示功能的工业或家用消费类产品等系统中。

Email:ic108@163.com

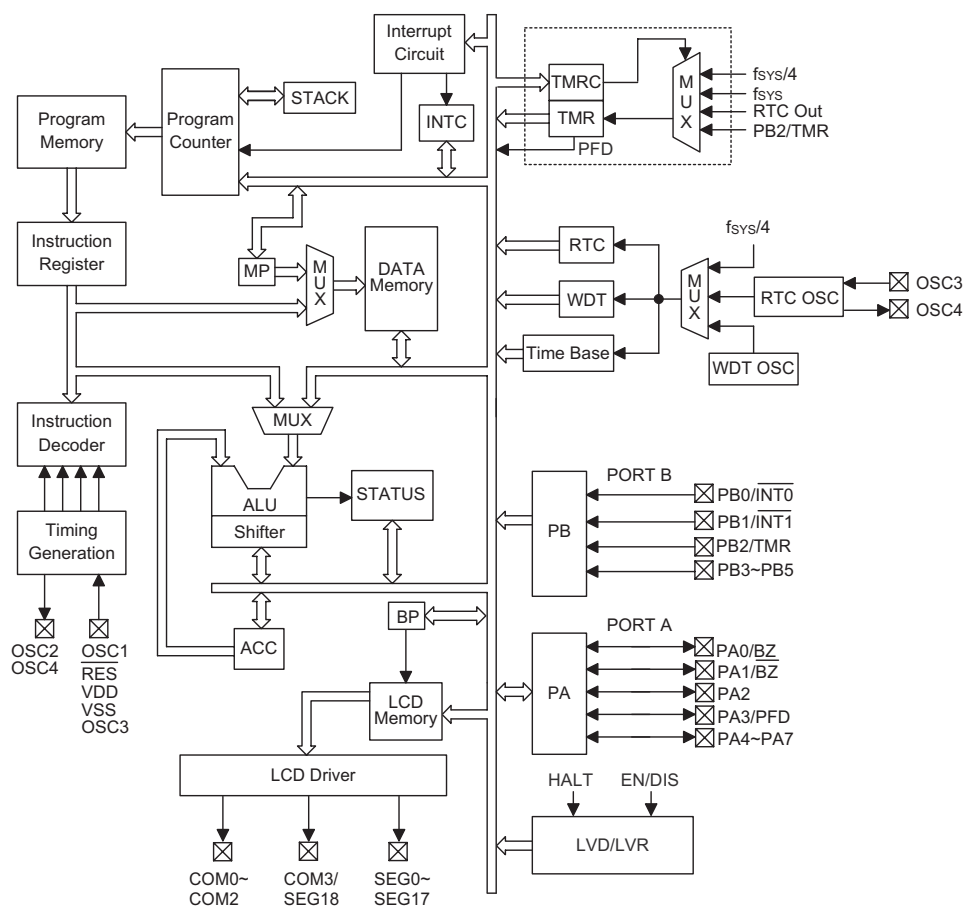

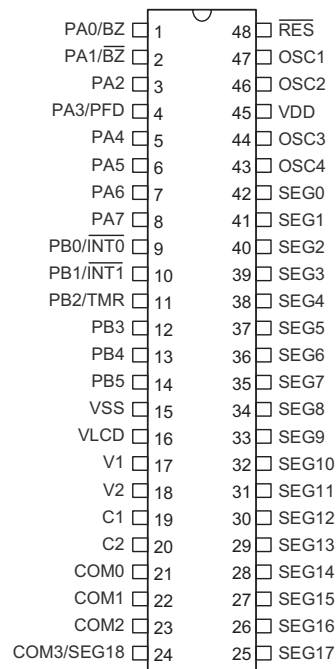HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L
— 48 SSOP-A

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

PA0/BZ PA1/BZ PA2 PA3/PFD PA4~PA7	输入/ 输出	有无唤醒功能 有无上拉电阻 CMOS 或 NMOS	PA0~PA7 是带斯密特触发输入的 8 位双向输入/输出端口。每一位能被掩膜选项设置为唤醒输入。PA0~PA3 为 CMOS 输出或 NMOS 输入/输出（由掩膜选项确定有无上拉电阻）。PA4~PA7 是带上拉电阻的 NMOS 输入/输出。PA0~PA1 由掩膜选项确定为输入/输出引脚或蜂鸣器输出。PA3 由掩膜选项确定为输入/输出引脚或 PFD 输出。
PB0/INT0 PB1/INT1 PB2/TMR PB3~PB5	输入	—	PB0~PB7 是 8 位带上拉电阻的斯密特触发输入口。PB0、PB1 可软件分别设置为输入引脚或外部中断控制引脚（INT0）和（INT1）。而 PB2 也可软件设置为输入引脚或定时/计数器 TMR 输入引脚。
V _{LCD}	输入	—	HT49R30A-1/HT49C30-1 的 LCD 电源输入 HT49C30L 的升压泵
V2	输入	—	HT49R30A-1/HT49C30-1 的升压泵 HT49C30L 的 LCD 电源输入
V1,C1,C2	输入	—	电压泵。
COM0~COM2 SEG3/COM18	输出	1/2、1/3 或 1/4 占空比	SEG18 可由掩膜选项确定为 LCD 的段(segment)或公共端的输出驱动器。COM0~COM2 是作为 LCD 面板公共端的输出极。
SEG0~SEG17	输出	—	LCD 面板段驱动器输出。
OSC1 OSC2	输入 输出	晶体 或 RC	OSC1 和 OSC2 连接一个 RC 或一个晶体（由掩膜选项确定）来产生内部系统时钟。在 RC 方式下，OSC2 是一个系统时钟四分频的输出端。系统时钟也可来源于 RTC 振荡器。如果系统时钟来源于 RTC 振荡器,OSC1 和 OSC2 引脚悬空。
OSC3 OSC4	输入 输出	RTC 或系统时钟	实时时钟振荡器。OSC3 和 OSC4 连接到一个 32768Hz 的晶体振荡器来产生定时时间或连接到系统时钟源（由掩膜选项决定）。
V _{SS}	—	—	负电源，接地。
V _{DD}	—	—	正电源。
RES	输入	—	斯密特触发复位输入，低电平有效。

极限参数*电源供应电压 ----- V_{SS} - 0.3 至 6.0 伏*电源供应电压 ----- V_{SS} - 0.3 至 2.5 伏**

储存温度 ----- - 50℃至 125℃

端口输入电压 ----- V_{SS} - 0.3 至 V_{DD} +0.3 伏

工作温度 ----- - 40℃至 85℃

这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

“*”： HT49R30A-1/HT49C30-1

“**”： HT49C30L

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

符号	参数			最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	工作电压	—	HT49C30L	1.2	—	2.2	V
			LVR 禁止, f _{sys} =4MHz (HT49R30A-1/HT49C30-1)	2.2	—	5.5	V
			f _{sys} =8MHz (HT49R30A-1/HT49C30-1)	3.3	—	5.5	V
V _{LCD}	LCD 供电电源	—	VA*≤5.5V (HT49R30A-1/HT49C30-1)	2.2	—	5.5	V
I _{DD1}	工作电流 (晶体振荡)	1.5V	无负载, f _{sys} =455kHz	—	60	100	μA
		3V	无负载, f _{sys} =4MHz	—	1	2	mA
		5V		—	3	5	mA
I _{DD2}	工作电流 (RC 振荡)	1.5V	无负载, f _{sys} =400kHz	—	50	100	μA
		3V	无负载, f _{sys} =4MHz	—	1	2	mA
		5V		—	3	5	mA
I _{DD3}	工作电流 (RC, 晶体振荡)	5V	无负载, f _{sys} =8MHz	—	4	8	mA
I _{DD4}	工作电流 (F _{sys} =32768Hz)	1.5V	无负载	—	2.5	5	μA
		5V		—	0.3	0.6	mA
		3V		—	0.6	1	mA
I _{STB1}	静态电流 (*f _s =T1)	1.5V	无负载, 系统 HALT HALT 时关闭 LCD	—	0.1	0.5	μA
		3V		—	—	1	μA
		5V		—	—	2	μA
I _{STB2}	静态电流 (*f _s =32.768kHz OSC)	1.5V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD, 电容型	—	1	2	μA
		3V		—	2.5	5	μA
		5V		—	10	20	μA
I _{STB3}	静态电流 (*f _s = WDT RC OSC)	1.5V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD, 电容型	—	0.5	1	μA
		3V		—	2	5	μA
		5V		—	6	10	μA
I _{STB4}	静态电流 (*f _s =32.768kHz OSC)	3V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD 电阻型 1/2 偏压	—	17	30	μA
		5V		—	34	60	μA
I _{STB5}	静态电流 (*f _s =32.768kHz OSC)	3V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD, 电阻型 1/3 偏压	—	13	25	μA
		5V		—	28	50	μA
I _{STB6}	静态电流 (*f _s = WDT RC OSC)	3V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD, 电阻型 1/2 偏压	—	14	25	μA
		5V		—	26	50	μA
I _{STB7}	静态电流 (*f _s = WDT RC OSC)	3V	无负载, 系统 HALT HALT 时打开 LCD, 电阻型 1/3 偏压	—	10	20	μA
		5V		—	19	40	μA
V _{IL1}	I/O 口、TMR、 $\overline{\text{INT}}$ 输入低电压	—	—	0	—	0.3V _{DD}	V
V _{IH1}	I/O 口、TMR、 $\overline{\text{INT}}$ 输入高电压	1.5V	—	0.8V _{DD}	—	V _{DD}	V
		3V		0.7V _{DD}	—	V _{DD}	V
		5V		0.7V _{DD}	—	V _{DD}	V

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

符号	参数	条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{IL2}	输入低电压($\overline{\text{RES}}$)	—	—	0	—	0.4V _{DD}	V
V _{IH2}	输入高电压($\overline{\text{RES}}$)	—	—	0.9V _{DD}	—	V _{DD}	V
I _{OL1}	I/O 口灌电流	1.5V	V _{OL} = 0.1V _{DD}	0.4	0.8	—	mA
		3V		6	12	—	mA
		5V		10	25	—	mA
I _{OH1}	I/O 口源电流	1.5V	V _{OH} = 0.9V _{DD}	-0.3	-0.6	—	mA
		3V		-2	-4	—	mA
		5V		-5	-8	—	mA
I _{OL2}	LCD com/seg 电流	3V	V _{OL} = 0.1V _{DD}	210	420	—	μA
		5V		350	700	—	μA
I _{OH2}	LCD com/seg 电流	3V	V _{OH} = 0.9V _{DD}	-80	-160	—	μA
		5V		-180	-360	—	μA
R _{PH}	I/O 端口和 $\overline{\text{INT0}}$, $\overline{\text{INT1}}$ 的上拉电阻。	1.5V	—	75	150	300	KΩ
		3V		20	60	100	KΩ
		5V		10	30	50	KΩ
V _{LVR}	低电压复位电压	—	—	2.7	3.2	3.6	V
V _{LVD}	低电压检测电压	—		3.0	3.3	3.6	

注意：“*” VA 值参考 LCD 驱动部分

tsys = 1/fsys

“*fs”请参 WDT 的时钟选择说明


交流特性

Ta=25℃

HT49C30L V_{DD}=1.5V, HT49R30A-1/HT49C30-1 V_{DD}=5V & V_{DD}=3V

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
f _{sys1}	系统时钟（晶体振荡）	—	1.2V~2.2V (HT49C30L)	400	—	500	kHz
		—	2.2V~5.5V	400	—	4000	
		—	3.3V~5.5V	400	—	8000	
f _{sys2}	系统时钟（RC 振荡）	—	1.2V~2.2V (HT49C30L)	400	—	500	kHz
		—	2.2V~5.5V	400	—	4000	
		—	3.3V~5.5V	400	—	8000	
f _{sys3}	系统时钟 32768Hz 晶体振荡	—	—	—	32768	—	Hz
f _{RTCOSC}	实时时钟频率	—	—	—	32768	—	Hz
f _{TIMER}	定时器输入频率(TMR)	—	1.2V~2.2V (HT49C30L)	0	—	500	kHz
		—	2.2V~5.5V	0	—	4000	
		—	3.3V~5.5V	0	—	8000	
t _{WDTOSC}	看门狗振荡器	1.5V	—	35	70	140	μs
		3V		45	90	180	
		5V		32	65	130	
t _{RES}	外部复位低电平脉冲宽度	—	HT49C30L	10	—	—	μs
			HT49R30A-1/HT49C30-1	1	—	—	
t _{SST}	系统启动延时周期	—	从 HALT 状态唤醒	—	1024	—	tsys
t _{INT}	中断脉冲宽度	—	HT49C30L	10	—	—	μs
			HT49R30A-1/HT49C30-1	1	—	—	

注意：tsys=1/fsys

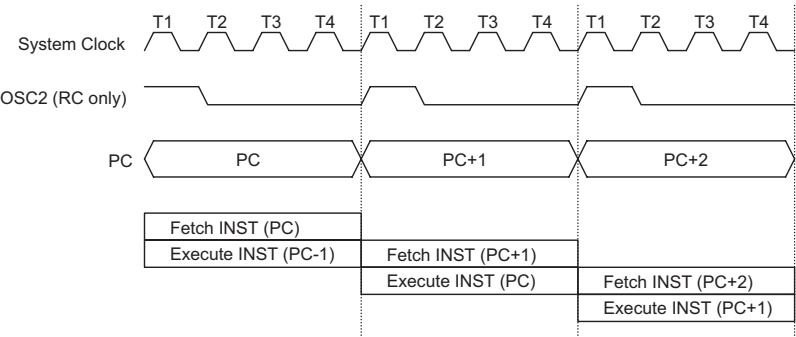

操作流程

程序计数器（PC）

程序计数器为 11 位宽，是指令字的标志器，控制了程序的流程。单片机从程序计数器所指向的程序存储器里抓取指令来执行，程序计数器(pc)最大可以对 2048 个地址进行寻址。

取得指令字以后，程序计数器(PC)会自动指向下一个指令字的地址。PC 将指向包含下一指令码的存储器字，但是如果执行跳转、条件单跳转、写 pcl 寄存器、子程序调用、中断、复位初始化或由中断子程序返回等情况，程序计数器(pc)会载入相对应的地址，而非下一个地址来操作程序流程。

举例而言，如果执行条件跳转指令，当条件符合时，则在执行此条指令时装入的下一条指令会被抛弃，且一个空指令周期（dummy cycle）会被插入，程序计数器才会指向正确的指令字地址，因此需要两个指令周期。其他情况，程序计数器指向下一条指令字的地址。


程序计数器的低字节单元（PCL）是一个可读写的暂存器（06H），如果写入一个值将会产生一个一个短程跳转动作，这个短程跳转范围是 256 个地址。同样在此情况下也会插入一个空指令周期。

模 式	程序计数器										
	*10	*9	*8	*7	*6	*5	*4	*3	*2	*1	*0
初始化复位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部中断 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
外部中断 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
定时/计数器溢出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
时基中断	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RTC 中断	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
短跳转	PC+2										
装载 PCL	*10	*9	*8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
跳转，子程序调用	#10	#9	#8	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
从子程序返回	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0

程序计数器

注意：*10 ~ *0：程序计数器位
#10 ~ #0：指令代码位

S10 ~ S0：堆栈寄存器位
@7 ~ @0：PCL 位

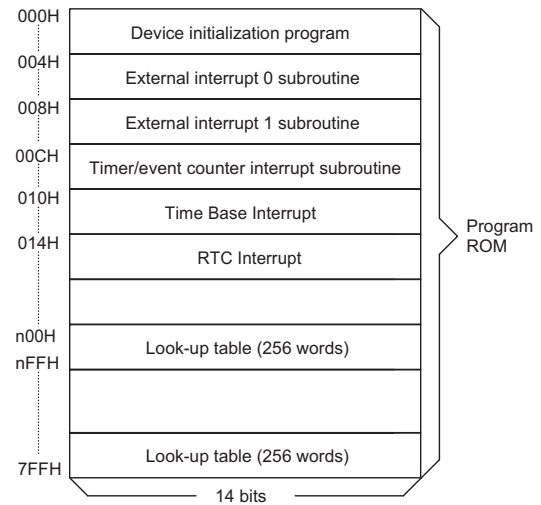HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

Note: n ranges from 0 to 7

指令											
	*10	*9	*8	*7	*6	*5	*4	*3	*2	*1	*0
TABRDC[m]	P10	P9	P8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
TABRDL[m]	1	1	1	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0

表格区


注意: *10 ~ *0 : 表格地址位

P10 ~ P8 : 当前程序计数器位

@7 ~ @0 : 表格指针位

堆栈寄存器 (STACK)

堆栈寄存器 (STACK) 是一个用来保存 PC 值的特殊存储单元, 此款有 4 层堆栈。堆栈寄存器既不是数据存储器的一部分, 也不是程序存储器的一部分, 而且它既不能读出, 也不能写入。栈将要弹出的地址的由堆栈指针 (SP) 来索引, 堆栈指针也不能读出与写入。一旦发生子程序调用或中断被响应时, 程序计数器 (PC) 的值会被压入堆栈, 在子程序调用结束或中断被响应结束时 (执行指令 RET 或 RETI), 堆栈

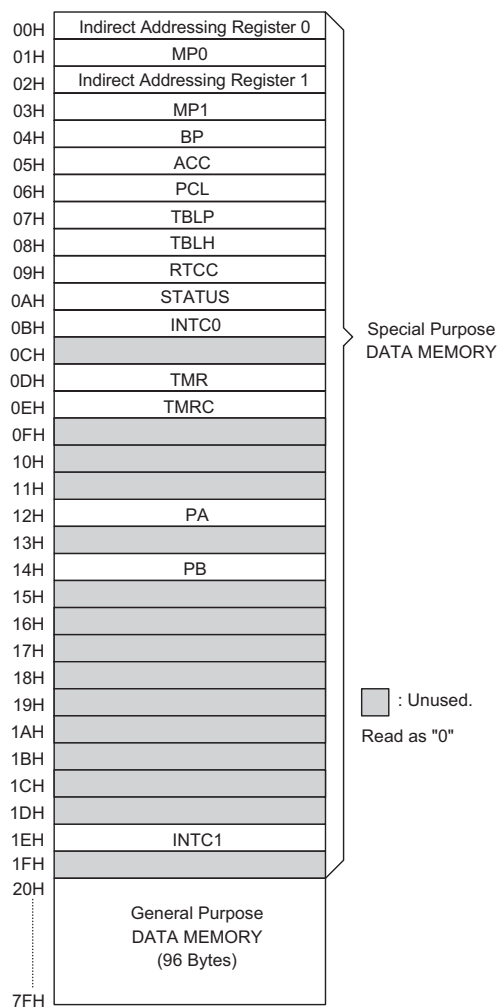HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

C	0	如果在加法运算中结果产生了进位或在减法运算中结果不产生借位,那么被 C 置位; 反之, C 被清除。它也可被一个循环移位指令影响。
AC	1	在加法运算中低四位产生了进位或减法运算中在低四位不产生借位, AC 被置位; 反之, AC 被清除。
Z	2	算术运算或逻辑运算的结果为零则 Z 被置位; 反之, Z 被清除。
OV	3	如果运算结果次高位向最高位进位, 但最高位并不产生进位输出, 或情况相反, 则 OV 被置位; 反之, OV 被清除。
PDF	4	系统上电或执行了 CLR WDT 指令, PDF 被清除。执行 HALT 指令 PDF 被置位。
TO	5	系统上电或执行了 CLR WDT 指令, 或 HALT 指令, TO 被清除。WDT 定时溢出, TO 被置位。
—	6	未定义, 读出为 “0”
—	7	未定义, 读出为 “0”

状态寄存器

除了 TO 和 PDF 以外, 状态寄存器中的位都可用指令来改变。任何写到状态寄存器的数据不会改变 TO 或 PDF 标志位。注意与状态寄存器有关的操作可能会导致与预期不一样的结果。系统上电、看门狗定时器溢出、执行 HALT 指令或清除看门狗定时器都能改变 TO 和 PDF 标志位。而 Z、OV、AC 和 C 标志位都反映了最近一次操作的状态。

进入中断程序或执行子程序调用时, 状态寄存器不会自动压入堆栈。如果状态寄存器的内容是重要的, 而且子程序可能会改变状态寄存器的内容, 那么程序员必须事先将其保存好, 以免被破坏。

中断

提供二个外部中断、一个内部定时/计数器中断、一个内部时基中断和一个实时时钟中断。中断控制寄存器 0 (INTC0; 0BH) 和中断控制寄存器 1 (INTC1; 1EH) 包含了中断控制位以及中断请求标志位, 中断控制位是用来设置中断允许/禁止。

一旦有中断响应, 其它的中断都被禁止 (通过清除 EMI 位)。这种方法目的在于防止中断嵌套。这时如有其它中断请求发生, 只会把这个中断请求的标志记录下来。如果在一个中断服务程序中有另一个中断需要响应的話, 程序员可以设置 EMI 位及 INTC0 或 INTC1 所对应位来允许中断嵌套服务。如果堆栈已满, 即使相关的中断允许, 该中断请求也不会被响应。直到堆栈指针发生递减时才会响应。如果需要立即得到中断服务, 则必须避免堆栈饱和。

所有的中断都具有唤醒功能。中断响应时, 系统会将程序计数器 (PC) 压入堆栈, 然后转移到 ROM 指定地址中的中断入口。只有程序计数器 (PC) 的内容压入堆栈, 如果寄存器和状态寄存器的内容会被中断服务程序改变, 从而破坏主程序的执行流程的话, 那么程序员必须事先将这些数据保存起来。

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

INTC0 (0BH)	0	EMI	总中断控制位 允许=1, 禁止=0
	1	EEI0	外部中断 0 控制位 允许=1, 禁止=0
	2	EEI1	外部中断 1 控制位 允许=1, 禁止=0
	3	ETI	定时/计数器中断控制位 允许=1, 禁止=0
	4	EIF0	外部中断 0 请求标志位 有=1, 无=0
	5	EIF1	外部中断 1 请求标志位 有=1, 无=0
	6	TF	内部定时/计数器中断请求位 有=1, 无=0
	7	—	未用, 读出为“0”
INTC1 (1EH)	0	ETBI	时基中断控制位 允许=1, 禁止=0
	1	ERTI	实时时钟中断控制位 允许=1, 禁止=0
	2,3	—	未用, 读出为“0”
	4	TBF	时基中断请求位 有=1, 无=0
	5	RTF	实时时钟中断请求位 有=1, 无=0
	6,7	—	未用, 读出为“0”

外部中断是由INT0或INT1脚上的下降沿信号触发的, 会置位相关的中断请求位 (EIF0, INTC0 的第 4 位; EIF1, INTC1 的第 5 位)。当中断允许, 堆栈没满, 外部中断触发时, 那么将会产生 04H 或 08H 单元的子程序调用。系统将会清除中断请求标志 (EIF0 或 EIF1) 和 EMI 位以禁止其他的中断响应。

内部定时/计数器中断产生, 会置位定时/计数器中断请求标志位 (TF, INTC0 的第 6 位), 中断的请求标志一般是由定时/计数器溢出产生的。当中断允许, 堆栈未滿, 并且 TF 已被置位, 就会产生 0CH 单元的子程序调用。系统将会清除中断请求标志位 (TF) 和 EMI 位, 以禁止其他中断的响应。

时基中断产生, 会置位时基中断请求标志 (TBF, INTC1 的第 4 位), 中断的请求是由有规律的时基信号产生的。当中断允许, 堆栈未滿, 并且 TBF 已被置位, 就会产生 10H 单元的子程序调用。系统将清除中断请求标志位 (TBF) 和 EMI 位, 以禁止其他中断的响应。


实时时钟中断产生, 会置位实时时钟中断请求标志 (RTF, INTC1 的第 5 位), 中断的请求是由有规律的实时时钟信号产生的。当中断允许, 堆栈未滿, 并且 RTF 已被置位, 就会产生 14H 单元的子程序调用。系统将清除该中断请求标志位 (RTF) 和 EMI 位, 以禁止其他中断的响应。

单片机在执行中断子程序期间, 会屏蔽其他的中断请求, 直到执行 RETI 指令或是 EMI 位和相关的中断控制位都被置 1 (堆栈未滿时)。若要从中断子程序返回时, 只要执行 RET 或 RETI 指令。RETI 指令将会自动置位 EMI 允许中断服务, 而 RET 则不会自动置位 EMI。

如果中断在两个连续的 T2 脉冲的上升沿之间发生, 且中断被允许的话, 那么在后来的二个 T2 脉冲之间, 响应中断。如果同时发生中断服务请求, 那么下列表中列出了中断服务优先等级。这种优先权地位也可以通过 EMI 位的复位来屏蔽。

No.	中 断 源	优 先 权	中 断
A	外部中断 0	1	04H
B	外部中断 1	2	08H
C	定时/计数器溢出	3	0CH
D	时基中断	4	10H
E	实时时钟中断	5	14H

中断控制寄存器 (INTC0) 其 RAM 地址是 0BH, 由定时/计数器中断请求标志位 (TF)、外部中断 1 请求标志位 (EIF1)、外部中断 0 请求标志位 (EIF0)、定时/计数器允许位 (ETI)、外部中断 1 允许位 (EEI1)、外部中断 0 允许位 (EEI0) 和主中断控制允许位 (EMI) 组成。中断控制寄存器 (INTC1) 其 RAM 地址是 1EH, 由实时时钟中断请求标志位 (RTF)、时基中断请求标志位 (TBF)、实时时钟中断允许位 (ERTI) 和时基中断允许位 (ETBI) 组成。EMI、EEI、EEI0、EEI1、ETI、ETBI 和 ERTI 都是用来控制中断允许/禁止状态。这些控制位可以用来屏蔽正在进行中断服务程序时发生的其它中断请求。一旦置位中断请求标志位置位 (RTF, TBF, TF, EIF1, EIF0), 它们将在 INTC1 或 INTC0 中被保留下来, 直到中断响应或

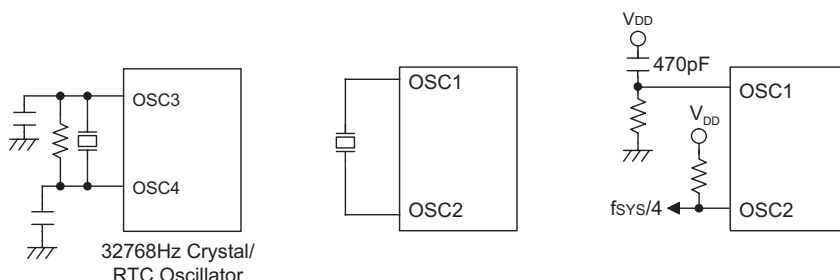HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

对于这三种振荡方式而言，如果采用 RC 振荡，那么在 OSC1 与 Vss 之间要接一个外接电阻。若为 HT49R30A-1/HT49C30-1 其阻值范围为 $30K\Omega \sim 750K\Omega$ ，HT49C30L 则阻值范围为 $560K\Omega \sim 1M\Omega$ 。在 OSC2 端接一个上拉电阻，可获得系统时钟四分频信号输出，它可以用于同步系统外部逻辑。RC 振荡方式是一种低成本的方案，但是振荡频率由于 V_{DD} ，温度及芯片自身参量的漂移而产生误差。因此，它不能满足要求精确的振荡频率对时间敏感的应用。相反要选用晶体振荡方式。在 OSC1 与 OSC2 之间连接一个晶体，用来提供晶体振荡所要的反馈（Feedback）和相移（Phase Shift）。除此以外，不再需要其他外部元件。另外，可在 OSC1 与 OSC2 之间接一个谐振器（Resonator）来取代晶体振荡器用来得到频率产生，但是需要分别在 OSC1 和 OSC2 外接一个电容器。

另外一种振荡电路被设计用于实时时钟（RTC）。在这种振荡电路中，只能用 32.768KHz 的晶体。晶体被连接在 OSC3 与 OSC4 之间。


RTC 振荡器是通过设置“QOSC”位（RTCC 的第 4 位）来控制快速振荡。建议在系统上电时启动快速振荡功能，在 2 秒钟后关闭它。

WDT 看门狗振荡器是一个内部的 RC 振荡器。不需连接任何外部元件。当系统进入暂停模式时，系统时钟会停止，但是 WDT 振荡器仍然以大约 $65\mu s$ 的周期工作着。如果要降低功耗，可在掩膜选项中关闭 WDT 振荡器。

看门狗定时器

WDT 的时钟源是由专用的 RC 振荡器（WDT 振荡器）、指令时钟（系统时钟 4 分频）或实时时钟振荡器（RTC）来提供。看门狗定时器主要用来防止程序运行故障和程序跳入一死循环而导致不可预测的结果。WDT 可以由掩膜选项设置为打开或关闭。如 WDT 关闭，所有与 WDT 有关的执行都等同一个空操作。

在选定了 WDT 的时钟源后，它的溢出周期为 $fs/2^{15} \sim fs/2^{16}$ 。

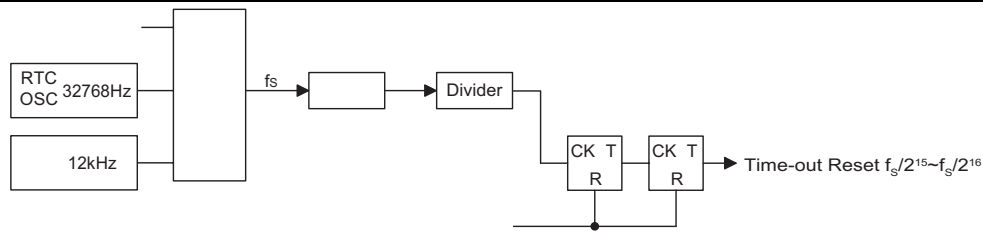HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

如果 WDT 时钟源为内部 WDT 振荡器的话，那么溢出时间会因为温度、V_{DD} 以及芯片参数的变化而变化。如果选择了指令时钟为时钟源，在 HALT 状态时，WDT 会停止计数而失去保护功能。只能由外部逻辑来重新启动系统。因此若单片机工作在干扰很大的环境中，强烈建议使用片内的 RC 振荡器（WDT OSC），因为 HALT 模式会使系统时钟停止运作。

在正常运作下，WDT 溢出会使系统复位并置位 TO。但在 HALT 模式下，溢出执行热复位，只复位 PC 程序计数器和堆栈指针 SP。要清除 WDT 的值（包括 WDT 预分频器）可以有三种方法：外部复位（低电平输入到 RES 端）、软件指令和 HALT 指令三种。软件指令由 CLR WDT 和 CLR WDT1 及 CLR WDT2 二组指令组成。这两组指令中，只能选取其中一种。选择的方式由掩膜选项的 CLR WDT 次数选项决定。如果“CLR WDT”被选择（即 CLR WDT 次数为 1），那么只要执行 CLR WDT 指令就会清除 WDT。在 CLR WDT1 和 CLR WDT2 被选择的情况下（即 CLR WDT 次数为 2），那么要交替执行二条指令才可清除 WDT，否则，会由于 WDT 的溢出而使系统复位。

多功能定时器


系统为 WDT、时基和 RTC 提供了具有不同溢出周期的多功能定时器。多功能定时器由一个七级预分频器和一个 8 位分频器组成。使用的时钟源来自 WDT OSC、RTC OSC 或指令时钟（系统时钟四分频）。多功能定时器为 LCD 驱动电路提供可选择的频率信号（范围从 $f_s/2^2 \sim f_s/2^8$ ），并为蜂鸣器输出电路提供可选择的频率信号（范围从 $f_s/2^2 \sim f_s/2^9$ ），频率由掩膜选择。为了正确地显示，建议选择 4KHz 左右的信号作为 LCD 驱动信号。

时基

时基指的是用一个周期性的溢出来产生一个有规律的内部中断。溢出周期的范围从 $f_s/2^{12} \sim f_s/2^{15}$ ，由掩膜选项确定。如果时基溢出产生，系统置位相关的中断请求标志位（TBF；INTC1 第 4 位）。如果中断允许，堆栈未满，那么就产生一个地址在 10H 的子程序调用。时基溢出信号也能被作为定时/计数器 1 的时钟源来获得更长的溢出周期。

实时时钟（RTC）

实时时钟（RTC）的运作情况和时基是一样的。它是用来提供一个有规律的内部中断。它的溢出周期的范围从 $f_s/2^8 \sim f_s/2^{15}$ ，可通过软件编程实现。写数据到 RT2，RT1，RT0（RTCC 的第 2，1，0 位；09H）将产生各种溢出周期。如果 RTC 溢出产生，系统置位相关的中断请求标志位（RTF；INTC1 第 5 位）。如果中断允许，堆栈未满，那么就产生一个地址在 14H 的子程序调用。实时时钟溢出信号也能被作为定时/计数器 0 的时钟源来获得更长的溢出周期。

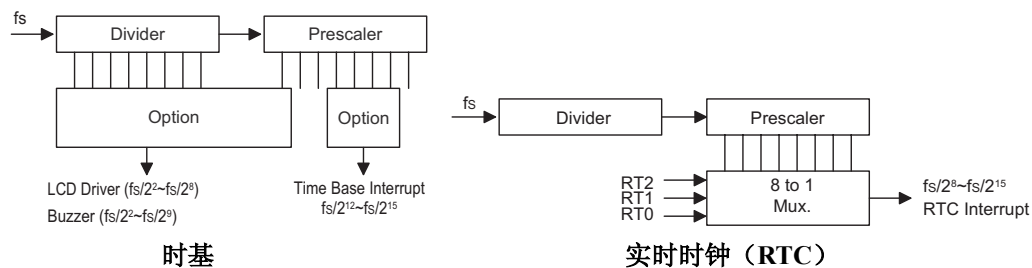

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

0	0	0	2^8^*
0	0	1	2^9^*
0	1	0	2^{10}^*
0	1	1	2^{11}^*
1	0	0	2^{12}
1	0	1	2^{13}
1	1	0	2^{14}
1	1	1	2^{15}

注意：“*” 不建议使用

暂停模式 (HALT)

暂停模式是由 HALT 指令来实现的，有如下功能：

- 系统振荡器关闭，但 WDT 或 RTC 振荡器会继续运行（如果选择 WDT 振荡器或 RTC）。
- RAM 及寄存器的内容保持不变。
- WDT 被清除并重新计数（如果 WDT 的时钟是来自 WDT 振荡器或 RTC）。
- 所有的输入/输出端口都保持其原先状态。
- 置位 PDF 标志位，清除 TO 标志位。
- LCD 驱动器仍然运行（如果 WDT OSC 或 RTC OSC 被选择）。

外部复位、中断、外部输入一个下降沿的信号到 PA 口，或 WDT 溢出均可使系统唤醒。外部复位能使系统初始化，而 WDT 溢出唤醒复位为热复位。可以通过判断 TO 和 PDF 状态，确定系统复位的原因。系统上电复位和执行 CLR WDT 指令，可清除 PDF 标志位；而执行 HALT 指令，则会置位 PDF。如 WDT 产生溢出，置位 TO 标志位，还能产生唤醒，但只复位程序计数器 PC 和堆栈指针 SP，其他都保持原状态。

PA 口唤醒和中断唤醒可作为正常运行的继续，PA 口的每一位都可以通过掩膜选项来单独设定为对系统的唤醒。如果是输入输出唤醒的话，程序会从 HALT 后的下一条命令继续执行。如果是中断唤醒的话，则会产生二种情况：如果相关的中断被禁止或中断是允许的，但堆栈已满，程序会从 HALT 后的下一条命令继续执行。如果中断允许并且堆栈未满，那么会相应这个中断。

如果进入暂停模式以前，某个中断请求位已经被置位，那么系统不能用这个中断来唤醒。当唤醒事件发生时，要延迟 $1024t_{sys}$ （系统时钟周期），系统才会重新正常运行。这就是说，在唤醒后被插入了一个等待时间。如果是中断唤醒，那么实际中断程序的执行就被延迟了一个周期以上。如果唤醒导致下一条指令执行，那么在一个等待周期结束后指令就立即被执行。


为了减小功耗，在进入暂停模式之前必须要小心处理输入输出状态。

复 位 (RESET)

总共有三种方法会产生初始复位：

- 正常运行时由 \overline{RES} 引脚发生复位
- 在暂停模式由 \overline{RES} 引脚发生复位
- 正常运行时由看门狗定时器溢出发生复位

暂停模式中的看门狗定时器溢出与其它系统复位状况不同，因为看门狗定时器溢出会执行热复位，热复位只复位程序计数器 PC 和堆栈指针 SP，而系统其它部分都保持原有状态。在其它复位状态下，某些寄存器不会改变。在初始复位时，大部分寄存器会复位成初始的状态。通过检测 PDF 和 TO 标志，即可判断出各种不同的复位原因。

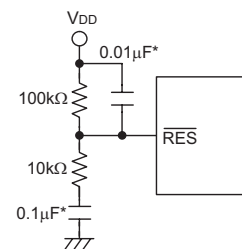

复位电路

注意：为了避免噪声干扰，连接 \overline{RES} 引脚的线请尽可能地短

0	0	电源上电复位
U	U	正常运作时由RES发生复位
0	1	由RES唤醒暂停模式
1	U	正常运作时发生看门狗定时器超时
1	1	由看门狗定时器唤醒暂停模式

注意：“u”表示未变。


为了保证系统振荡器起振并稳定运行，系统复位(包括上电复位、看门狗定时器溢出或由RES端复位)或由暂停状态唤醒时，系统启动定时器(SST)提供了一个额外的延迟时间，共 1024 个系统时钟周期。

系统复位时，SST 会被加在复位延时中。由暂停模式唤醒也会启动 SST 延迟。


当系统上电、正常运行时 WDT 溢出或RES脚复位，系统需要额外增加一个加载 Option 的时间。

系统复位时各功能单元的状态如下所示：

程序计数器(PC)	000H
中断	禁止
预分频器	清除
看门狗定时器	清除，复位后看门狗定时器开始计数
定时/计数器	关闭
输入/输出口	输入模式
堆栈指针	指向堆栈的顶端

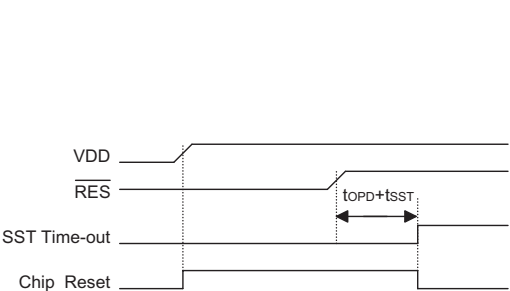

复位时序图

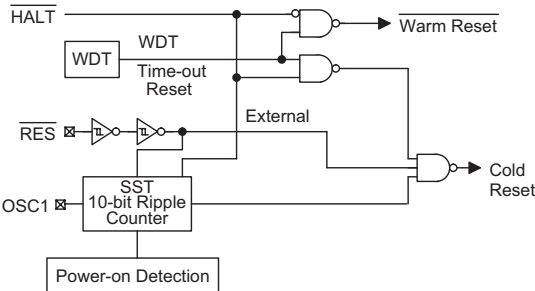

复位框图

特殊功能寄存状态概述表


寄存器	上电复位	正常运行期间		暂停模式	
		WDT 溢出	RES 端复位	RES 端复位	WDT 溢出*
TMR	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
TMRC	0000 1---	0000 1---	0000 1---	0000 1---	uuuu u---
PC	0000H	0000H	0000H	0000H	0000H
MP0	-xxx xxxx	-uuu uuuu	-uuu uuuu	-uuu uuuu	-uuu uuuu
MP1	-xxx xxxx	-uuu uuuu	-uuu uuuu	-uuu uuuu	-uuu uuuu
BP	---- --0	---- --0	---- --0	---- --0	---- --u
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	--xx xxxx	--uu uuuu	--uu uuuu	--uu uuuu	--uu uuuu
STATUS	--00 xxxx	--lu uuuu	--uu uuuu	--01 uuuu	--11 uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	--00 -000	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
RTCC	--00 0111	--00 0111	--00 0111	--00 0111	--uu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu

注意：1. “*”表示热复位。
2. “U”表示不变化。
3. “X”表示不确定。

—	0~2	未定义，读取时为“0”
TE	3	定义定时/计数器 TMR0 作用沿（0=上升沿作用，1=下降沿作用）
TON	4	打开/关闭定时器计数（0=关闭，1=打开）
TS	5	内部时钟来源选项 (0=RTC 输出，1=系统时钟或是系统时钟 4 分频)
TM0 TM1	6 7	定义工作模式（TM1，TM0） 01=计数器模式（外部时钟） 10=定时器模式（系统时钟） 11=脉冲宽度测量模式（外部时钟） 00=未定义

TMRC 寄存器


TM0 和 TM1 位，定义工作模式。外部事件计数模式用来记录外部事件，时钟来源由外部 TMR 引脚输入。定时器模式是作为一个普通的定时器功能，时钟来源为内部时钟。脉冲宽度测量模式能用来测量外部引脚 TMR 上的高电平或低电平的宽度，时钟来源是内部时钟。

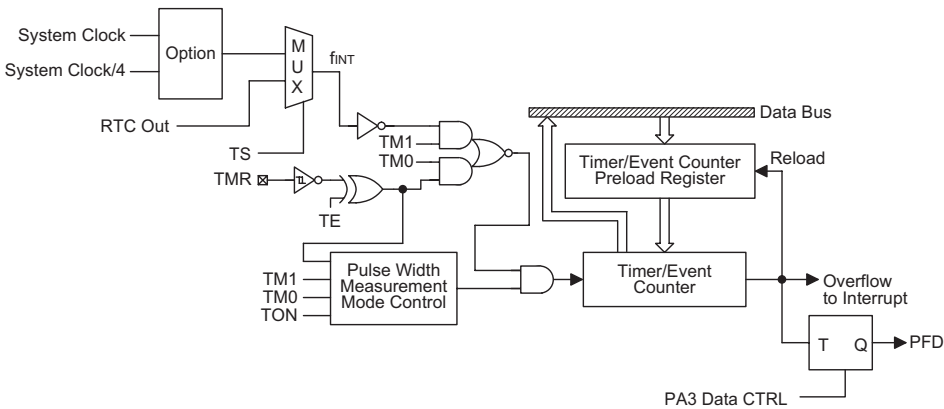

定时/计数器

在外部事件计数或定时器模式中，定时/计数器会从当前定时/计数器中的数值开始向上计数，到 0FFH 结束。如果产生溢出，计数器会从定时/计数器预置寄存器重新装载计数值并且同时产生相应的中断请求标志（TF；INTC0 第 6 位）。

在脉冲宽度测量模式时，TON 和 TE 位皆为 1 时，如果引脚 TMR 接收到一个上升沿信号（如 TE 值为 0，则为下降沿信号）时，计数器会开始计数直至 TMR 引脚回到原来的电平为止，并且会将 TON 清零，只有这种模式 TON 会自动清零，其它模式 TON 位只可以用指令清除。计数器停止计数，测量的结果则保留在定时/计数器之中，而且即使再收到一个跳变信号也不会改变。换句话说，脉冲宽度测量模式一次只能测量一个脉冲。只要 TON 位又被置位，则当引脚 TMR 接到跳变脉冲，测量周期会再次执行下去。在脉冲宽度测量模式中，定时/计数器并不会根据逻辑电平来计数，其根据的标准为信号的跳变沿。一旦发生计数器溢出，计数器会从定时/计数器加载寄存器重新装入，同时还会发出中断请求，这个情况和外部事件计数模式和定时器模式一样。

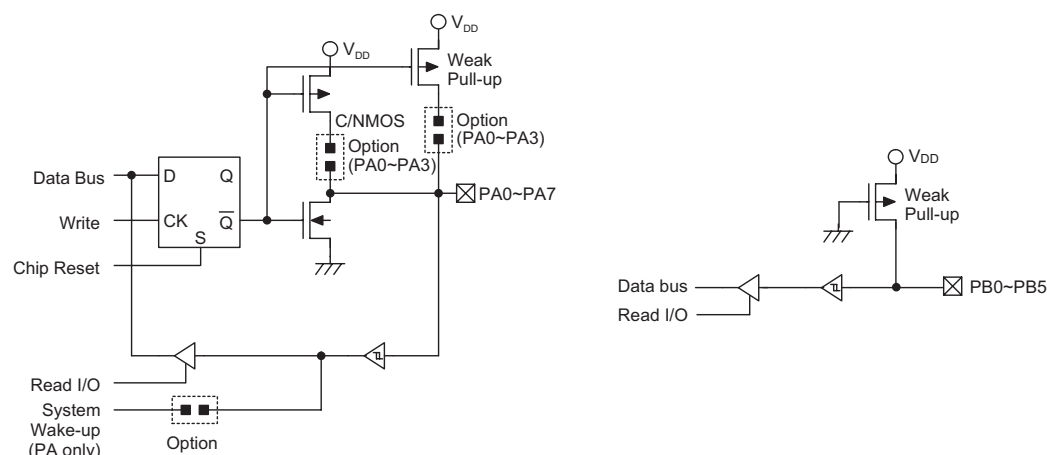HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

当 PA 为漏极开路 NMOS 结构时，必须要注意：从引脚读数据前，应该先写“1”到相关位来禁止 NMOS 器件。既首先执行“SET[m].i”（i=0~7 仅对 PA 而言）来禁止相关位的 NMOS 器件，然后“MOV A, [m]”来获得稳定的数据。

芯片复位后，这些输入口都会是高电平或浮空状态（可以由掩膜选项确定）。每一个输出锁存位都能被“MOV [M], A”（m=12H）指令置位或清除。

某些指令先输入数据然后进行输出操作。例如，SET [m].i，CLR [m].i，CPL [m]和 CPLA [m]指令，读取整个输入口的状态到 CPU，执行这个被指定的操作（位操作），然后将结果写回这个锁存器或累加器。

当 PA 口作为输入输出时，相应的掩膜选项应该设为带或不带上拉电阻的 NMOS。一旦设为 CMOS 输出，就不能作为输入输出使用了。

PA 口输入是从相应的 PA 引脚读取的。当作为带或不带上拉电阻的 NMOS 时，用户需要小心处理与有关的读-改-写指令。因为读-改-写指令会先将整个口状态读入，进行相应的操作，然后将结果写回到数据存储器。当进行读操作时，默认的引脚状态（由于负载影响或悬空状态产生）会被读入，就会产生错误。

有三个功能脚与 PA 口复用：PA0/BZ，PA1/BZ和 PA3/PFD。BZ 和 $\overline{\text{BZ}}$ 是蜂鸣驱动输出端，PFD 是可编

0	0	PA0=BZ, PA1= $\overline{\text{BZ}}$
1	0	PA0=BZ, PA1=0
X	1	PA0=0, PA1=0

注意：“X”表示未定义


PFD 输出信号由 PA3 数据寄存器和定时/计数器状态控制。PFD 输出信号的频率也依赖定时/计数器溢出周期。PFD 输出频率和控制信号如下表：

定时/计数器	定时/计数器预置值	PA3 数据寄存器	PA3 引脚状态	PFD 输出频率
关闭	X	0	U	X
关闭	X	1	0	X
开启	N	0	PFD	$f_{\text{INT}}/[2 \times (256-N)]$
开启	N	1	0	X

注意：“X”表示未定义
“U”表示未知

LCD 显示存储器

系统为 LCD 显示提供一个嵌入式数据存储器区域。这个区域位于第一段数据存储器(bank 1)的 40H 到 52H 单元。存储器段指针 BANK POINTER（BP; RAM 的 04H 单元）是 RAM 和 LCD 显示存储器之间切换的开关。当 BP 设置 “01”，通过 MP1 间接寻址写入 40H~52H 的数据将会影响 LCD 的显示。当 BP 被清 “0”，MP1 间接寻址写入的数据意味着访问一般意义上的数据存储器。LCD 显示存储器能被读出和写入，但是只能通过间接寻址模式，并使用 MP1 来进行。当数据被写入显示数据区域，这些数据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号。把 “1” 或 “0” 写入显示存储器的相应位，可以控制显示或不显示。下图为显示存储器和 LCD 显示模块之间的映射关系。

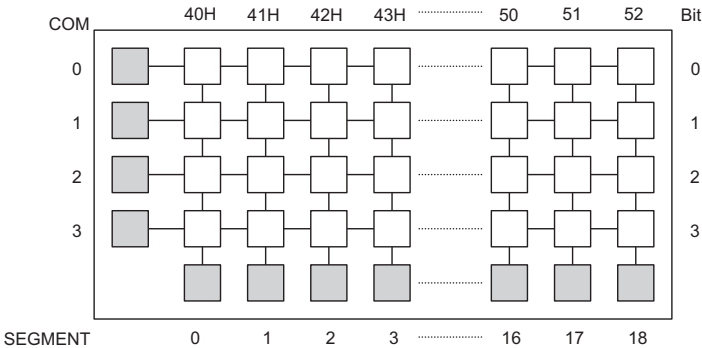

LCD 驱动输出

LCD 驱动器的输出数目可以由掩膜选项确定为 19×2 或 19×3 或 18×4(即 1/2 或 1/3 或 1/4 占空比)。HT49R30A-1/HT49C30-1 的 LCD 驱动器偏压产生方式可以分为 “R” 型或 “C” 型，而 HT49C30L 的偏压产生方式只能为 C 型。如果选为 “R” 型，不需要外接电容器；如果为 “C” 型，需要在 C1 和 C2 之间外接一个电容器。HT49R30A-1/HT49C30-1 的 LCD 驱动器偏置电压值可以由掩膜选项确定为 1/2 bias 或 1/3 bias，而 HT49C30L 的偏置电压值只能为 1/2 bias。如果选择为 1/2 bias，则引脚 V2 到地需要接一个电容；如果选择为 1/3 bias 的话，则需要两个电容到地分别地接到引脚 V1、V2。

HT49R30A-1/HT49C30-1 的 LCD 偏置电压值选择有两种：1/2 bias 或 1/3 bias。

HT49R30A-1/HT49C30-1 的 LCD 偏置电压产生方式选择有两种：R 型或 C 型。

During a reset pulse

COM0,COM1,COM2

All LCD driver outputs

```
-- VA
-- VB
-- VSS
-- VA
-- VB
-- VSS
```

Normal operation mode

COM0

COM1

COM2*

LCD segments on
COM0,1,2 sides being unlit

Only LCD segments on
COM0 side being lit

Only LCD segments on
COM1 side being lit

Only LCD segments on
COM2 side being lit

LCD segments on
COM0,1 sides being lit

LCD segments on
COM0,2 sides being lit

LCD segments on
COM1,2 sides being lit

LCD segments on
COM0,1,2 sides being lit

[illegible]

HALT Mode


COM0,COM1,COM2*

All LCD driver outputs

----- VA
----- VB
----- VSS
----- VA
----- VB
----- VSS

Note: "*" Omit the COM2 signal, if the 1/2 duty LCD is used.
VA=VLCD, VB=1/2 VLCD for HT49R30A-1/HT49C30-1
VA=2V2, VB=V2, C type for HT49C30L

LCD 驱动输出 (1/3 duty, 1/2 bias, R/C 型)

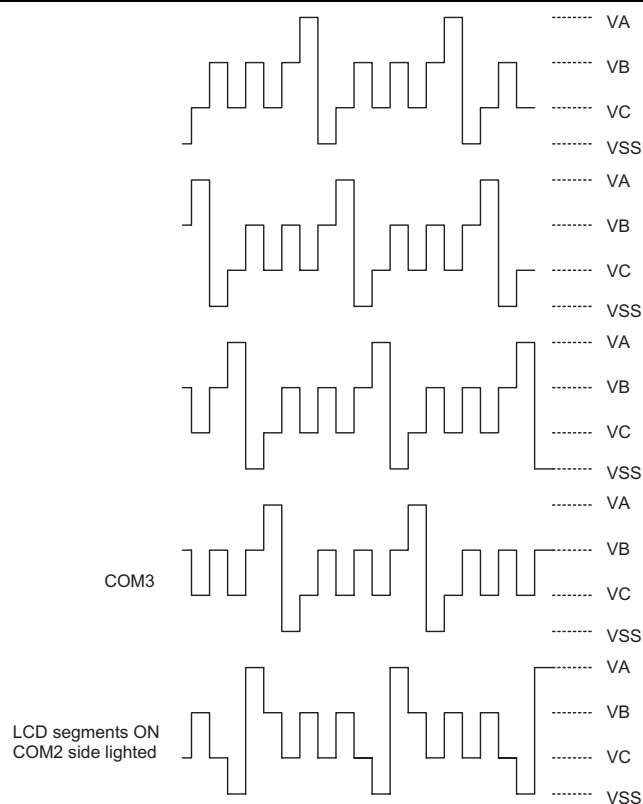HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

Note: 1/4 duty, 1/3 bias, C type: "VA" 3/2 VLCD, "VB" VLCD, "VC" 1/2 VLCD
 1/4 duty, 1/3 bias, R type: "VA" VLCD, "VB" 2/3 VLCD, "VC" 1/3 VLCD
 1/3 bias only for HT49R30A-1/HT49C30-1

LCD 驱动输出**低电压复位/检测功能(HT49R30A-1/HT49C30-1)**

具有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)功能，这两个功能可以由掩膜选项选择是否打开。LVD 可以由掩膜选项打开或关闭。如果选择打开 LVD（低电压检测），用户可以通过 RTCC.3 来打开低电压检测，通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则，低电压检测无效。

LVR 与外部复位信号有相同的功能，都会使芯片复位。在暂停模式下，LVR 是没有作用的。

RTCC 寄存器的定义如下表：


寄存器	位元	标号	读/写	复位	功能
RTCC (09H)	0~2	RT0~RT2	读/写	111B	通过控制 8 选 1 多路器输入来选择实时钟预置寄存器的分频输出比例
	3	LVDC*	读/写	0	低电压检测打开/关闭 (1/0)
	4	QOSC	读/写	0	32768Hz 晶振快速起振 0/1: 快速/慢速
	5	LVDO*	读	0	低电压检测输出 (1/0), 1: 检测到低电压
	6~7	—	—	—	未定义，读出为 0

注意：“*” HT49R30A-1/HT49C30-1

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

OSC 类型的选项。 这个选项确定是否选择一个 RC 或晶体或 32768HZ 晶体来作为系统时钟。
WDT, RTC 和时基的时钟源选项 系统时钟四分频或 RTC OSC 或 WDT OSC。
WDT 打开/关闭选项 WDT 能被打开或关闭。
CLR WDT 次数选项。 这个选项定义用指令清除 WDT 的方法。“One time”指用“CLR WDT”指令功能清除 WDT。“Two times”指的是必须要用 CLR WDT1 和 CLR WDT2 二条指令来清除 WDT。
时基溢出周期选项。 时基溢出周期范围从 $\text{clock}/2^{12} \sim \text{click}/2^{15}$ 。“clock”是由掩膜选项确定的时钟源频率。
蜂鸣器输出频率选项。 有八种输出频率供选择： $\text{clock}/2^2 \sim \text{clock}/2^9$ 。“clock”是由掩膜选项确定的时钟源频率。
Wake-up 选项。 这个选项来定义激活唤醒功能。外部的输入输出引脚（仅 PA 具有）的下降沿，使芯片从暂停模式中唤醒的能力。
上拉电阻的选项 PA0~PA3 或 PC 的上拉电阻配置。（PB 和 PA4~PA7 总是带上拉电阻）
PA0~PA3 和 PC0~PC3 的 CMOS 或 NMOS 选择。 PA0~PA3 和 PC0~PC3 每位可以分别被选为 CMOS 或 NMOS 的结构。当选择 CMOS 时，相关的引脚只能用作输出。当选择 NMOS 时，相关的引脚能用作输入或输出。（PA4~PA7 总是 NMOS）
定时/计数器的时钟源选项 系统时钟或系统时钟四分频。
输入输出引脚与其它功能共享选项。 PA0/BZ, PA1/BZ: PA0 和 PA1 能被置成输入输出引脚或蜂鸣器输出。 PA3/PFD: PA3 能被置成输入输出引脚或 PFD 输出。
LCD 公共端选项。 有三种选择：2 公共端（1/2 占空比），或 3 公共端（1/3 占空比），或 4 公共端（1/4 占空比）。如果选择了 4 公共端，那么段输出引脚“SEG18”将被作为一个公共端输出。
LCD 偏置电压的选项(HT49R30A-1/HT49C30-1) 1/2 偏压或 1/3 偏压。
LCD 偏置电压种类的选项 R 型偏压还是 C 型偏压(HT49R30A-1/HT49C30-1)，C 型分压为 HT49C30L。
LCD 驱动器时钟选项。 有七种频率信号选择为 LCD 驱动器电路： $\text{fs}/2^2 \sim \text{fs}/2^8$ 。“fs”是由掩膜选项确定的时钟源频率。
LCD 在暂停模式开关选项
LVR 选项 LVR 打开或关闭(HT49R30A-1/HT49C30-1)
LVD 选项 LVD 打开或关闭(HT49R30A-1/HT49C30-1)

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

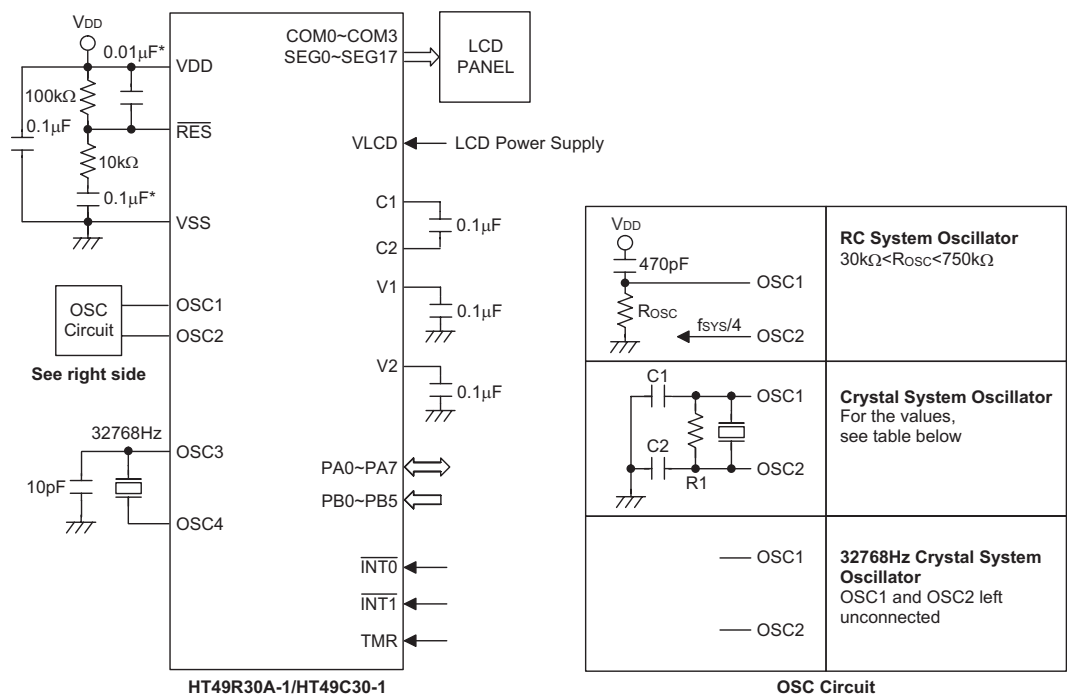


下表所示为根据不同的晶振值选择 R1、C1、C2

晶体或共振器	C1、C2	R1
4MHz 晶体	0pF	10kΩ
4MHz 共振器	10pF	12kΩ
3.58MHz 晶体	0pF	10kΩ
3.58MHz 共振器	25pF	10kΩ
2MHz 晶体和共振器	25pF	10kΩ
1MHz 晶体	35pF	27kΩ
480kHz 共振器	300pF	9.1kΩ
455kHz 共振器	300pF	10kΩ
429kHz 共振器	300pF	10kΩ


R1 的作用是在低电压的时候确保关闭振荡，此低电压值低于单片机的最低工作电压。需要注意的是如果 LVR 使能，可以不加 R1。

注意：电阻和电容值选取的原则是使 VDD 保持稳定并在 RES 置为高以前把工作电压保持在允许的范围內。
“*” 为了避免噪声干扰，连接 RES 引脚的线请尽可能地短

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

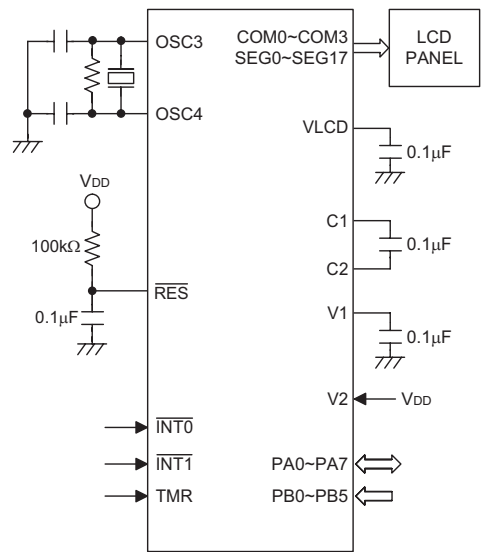

HT49C30L

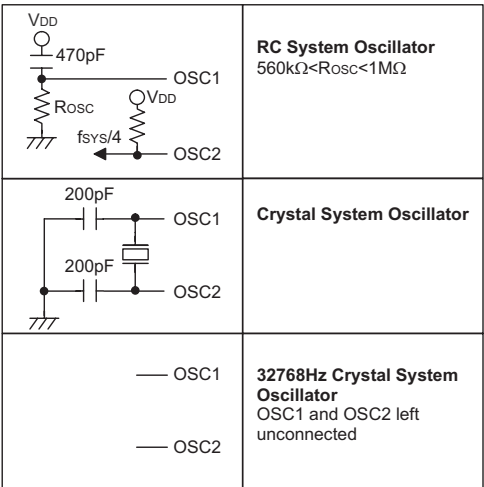

OSC Circuit

注意：电阻和电容值选取的原则是使 VDD 保持稳定并在 \overline{RES} 置为高以前把工作电压保持在允许的范围内。

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

算术运算			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z,C,AC,OV
ADD A,x	ACC 与立即数相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z,C,AC,OV
SUB A,x	ACC 与立即数相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z,C,AC,OV
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减, 结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z,C,AC,OV
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数, 并将结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	C
逻辑运算			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算, 结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
AND A,x	ACC 与立即数做“与”运算, 结果放入 ACC	1	Z
OR A,x	ACC 与立即数做“或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
XOR A,x	ACC 与立即数做“异或”运算, 结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反, 结果放入 ACC	1	Z
递增和递减			
INCA [m]	递增数据存储器, 结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
DECA [m]	递减数据存储器, 结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	Z
移位			
RRA [m]	数据存储器右移一位, 结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位, 结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	C
RLA [m]	数据存储器左移一位, 结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位, 结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位, 结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	C
数据传送			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
MOV A,x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 ⁽¹⁾	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1 ⁽¹⁾	无

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

转移				
JMP	addr	无条件跳转	2	无
SZ	[m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
SZA	[m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
SZ	[m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
SNZ	[m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
SIZ	[m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ⁽³⁾	无
SDZ	[m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ⁽³⁾	无
SIZA	[m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳 过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
SDZA	[m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳 过下一条指令	1 ⁽²⁾	无
CALL	addr	子程序调用	2	无
RET		从子程序返回	2	无
RET	A,x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	无
RETI		从中断返回	2	无
查表				
TABRDC	[m]	读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ⁽¹⁾	无
TABRDL	[m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ⁽¹⁾	无
其它指令				
NOP		空指令	1	无
CLR	[m]	清除数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
SET	[m]	置位数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
CLR	WDT	清除看门狗定时器	1	TO,PDF
CLR	WDT1	预清除看门狗定时器	1	TO ⁽⁴⁾ ,PDF ⁽⁴⁾
CLR	WDT2	预清除看门狗定时器	1	TO ⁽⁴⁾ ,PDF ⁽⁴⁾
SWAP	[m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	1 ⁽¹⁾	无
SWAPA	[m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	1	无
HALT		进入暂停模式	1	TO,PDF

注: x: 立即数

m: 数据存储器地址

A: 累加器

i: 第 0~7 位

addr: 程序存储器地址

√: 影响标志位

—: 不影响标志位

⁽¹⁾: 如果数据是加载到 PCL 寄存器, 则指令执行周期会被延长一个指令周期(四个系统时钟)。⁽²⁾: 如果满足跳跃条件, 则指令执行周期会被延长一个指令周期(四个系统时钟); 否则指令执行周期不会被延长。⁽³⁾: ⁽¹⁾和⁽²⁾⁽⁴⁾: 如果执行 CLW WDT1 或 CLR WDT2 指令后, 看门狗定时器被清除, 则会影响 TO 和 PDF 标志位; 否则不会影响 TO 和 PDF 标志位。

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	√	√	√	√

ADCM A, [m] 累加器与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器
 说明： 本指令把累加器、数据存储器值以及进位标志相加，结果存放到存储器。
 运算过程： $[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

ADD A, [m] 累加器与数据存储器相加，结果放入累加器
 说明： 本指令把累加器、数据存储器值相加，结果存放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC + [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

ADD A, x 累加器与立即数相加，结果放入累加器
 说明： 本指令把累加器值和立即数相加，结果存放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC + x$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

ADDM A, [m] 累加器与数据存储器相加，结果放入数据存储器
 说明： 本指令把累加器、数据存储器值相加，结果存放到数据存储器。
 运算过程： $[m] \leftarrow ACC + [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

AND A, [m] 累加器与数据存储器做“与”运算，结果放入累加器
 说明： 本指令把累加器值、数据存储器值做逻辑与，结果存放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ “AND” } [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	√	—	—

ANDM A, [m] 累加器与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器
 说明： 本指令把累加器值、数据存储器值做逻辑与，结果存放到数据存储器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ “AND” } [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

CALL addr 子程序调用
 说明： 本指令直接调用地址所在处的子程序，此时程序计数器加一，将此程序计数器值存到堆栈寄存器中，再将子程序所在处的地址存放到程序计数器中。
 运算过程： $Stack \leftarrow PC+1$
 $PC \leftarrow addr$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

CLR [m] 清除数据存储器
 说明： 本指令将数据存储器内的数值清零。
 运算过程： $[m] \leftarrow 00H$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

CLR [m].i 将数据存储器的第 i 位清“0”
 说明： 本指令将数据存储器内第 i 位值清零。
 运算过程： $[m].i \leftarrow 0$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

CLR WDT 清除看门狗定时器
 说明： 本指令清除 WDT 计数器(从 0 开始重新计数)，暂停标志位(PDF)和看门狗溢出标志位(TO)也被清零。
 运算过程： $WDT \leftarrow 00H$
 $PDF \& TO \leftarrow 0$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
0	0	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

0*	0*	—	—	—	—

CLR WDT2 预清除看门狗定时器

说明: 必须搭配 CLR WDT1 一起使用, 才可清除 WDT 计时器(从 0 开始重新计数)。当程序只执行过该指令, 没有执行 CLR WDT1 时, 系统只会不会将暂停标志位(PDF)和计数溢出位(TO)清零, PDF 与 TO 保留原状态不变。

运算过程: $WDT \leftarrow 00H^*$
 $PDF \& TO \leftarrow 0^*$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
0*	0*	—	—	—	—

CPL [m] 对数据存储器取反, 结果放入数据存储器

说明: 本指令是将数据存储器内保存的数值取反。

运算过程: $[m] \leftarrow \overline{[m]}$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

CPLA [m] 对数据存储器取反, 结果放入累加器

说明: 本指令是将数据存储器内保存的值取反后, 结果存放在累加器中。

运算过程: $ACC \leftarrow \overline{[m]}$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

操作 \overline{AC} ，即 AC 求反；否则原值保持不变。如果高四位的值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”再加 AC1，并把 C 置位；否则 BCD 调整就执行对原值加 AC1，C 的值保持不变。结果存放到数据存储器中，只有进位标志位(C)受影响。

如果 $ACC.3 \sim ACC.0 > 9$ 或 $AC=1$

那么 $[m].3 \sim [m].0 \leftarrow (ACC.3 \sim ACC.0) + 6$ ， $AC1 = \overline{AC}$

否则 $[m].3 \sim [m].0 \leftarrow (ACC.3 \sim ACC.0)$ ， $AC1 = 0$

并且

如果 $ACC.7 \sim ACC.4 + AC1 > 9$ 或 $C=1$

那么 $[m].7 \sim [m].4 \leftarrow (ACC.7 \sim ACC.4) + 6 + AC1$ ， $C=1$

否则 $[m].7 \sim [m].4 \leftarrow (ACC.7 \sim ACC.4) + AC1$ ， $C=C$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	√

DEC [m]

数据存储器的内容减 1，结果放入数据存储器

说明：

本指令将数据存储器内的数值减一再放回数据存储器。

运算过程：

$[m] \leftarrow [m] - 1$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

DECA [m]

数据存储器的内容减 1，结果放入累加器

说明：

本指令将存储器内的数值减一，再放到累加器。

运算过程：

$ACC \leftarrow [m] - 1$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

HALT

进入暂停模式

说明：

本指令终止程序执行并关掉系统时钟，RAM 和寄存器内的数值保持原状态，WDT 计数器清“0”，暂停标志位(PDF)被设为 1，WDT 计数溢出位(TO)被清为 0。

运算过程：

$PC \leftarrow PC + 1$

$PDF \leftarrow 1$

$TO \leftarrow 0$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
0	1	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	√	—	—

INCA [m] 数据存储器的内容加 1，结果放入数据存储器
 说明： 本指令是将存储器内的数值加一，结果放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow [m] + 1$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

JMP addr 无条件跳转
 说明： 本指令是将要跳到的目的地直接放到程序计数器内。
 运算过程： $PC \leftarrow \text{addr}$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

MOV A, [m] 将数据存储器送至累加器
 说明： 本指令是将数据存储器内的数值送到累加器内。
 运算过程： $ACC \leftarrow [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

MOV A, x 将立即数送至累加器
 说明： 本指令是将立即数送到累加器内。
 运算过程： $ACC \leftarrow x$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

MOV [m], A 将累加器送至数据存储器
 说明： 本指令是将累加器值送到数据存储器内。
 运算过程： $[m] \leftarrow ACC$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	—	—	—

OR A, [m] 累加器与数据存储器做“或”运算，结果放入累加器
 说明： 本指令是把累加器、数据存储器值做逻辑或，结果放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ “OR” } [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

OR A, x 累加器与立即数做“或”运算，结果放入累加器
 说明： 本指令是把累加器值、立即数做逻辑或，结果放到累加器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ “OR” } x$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

ORM A, [m] 累加器与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器
 说明： 本指令是把累加器值、存储器值做逻辑或，结果放到数据存储器。
 运算过程： $ACC \leftarrow ACC \text{ “OR” } [m]$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

RET 从子程序返回
 说明： 本指令是将堆栈寄存器中的程序计数器值送回程序计数器。
 运算过程： $PC \leftarrow Stack$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

RET A, x 从子程序返回，并将立即数放入累加器
 说明： 本指令是将堆栈寄存器中的程序计数器值送回程序计数器，并将立即数送回累加器。
 运算过程： $PC \leftarrow Stack$
 $ACC \leftarrow x$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	—	—	—

RL **[m]** 数据存储器左移一位，结果放入数据存储器

说明： 本指令是将数据存储器内的数值左移一位，第 7 位移到第 0 位，结果送回数据存储器。

运算过程： $[m].0 \leftarrow [m].7, [m].(i+1) \leftarrow [m].i; (i=0\sim6)$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

RLA **[m]** 数据存储器左移一位，结果放入累加器

说明： 本指令是将存储器内的数值左移一位，第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而数据存储器内的数值不变。

运算过程： $ACC.0 \leftarrow [m].7, ACC.(i+1) \leftarrow [m].i; (i=0\sim6)$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

RLC **[m]** 带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器

说明： 本指令是将存储器内的数值与进位标志左移一位，第 7 位取代进位标志，进位标志移到第 0 位，结果送回数据存储器。

运算过程： $[m].(i+1) \leftarrow [m].i; (i=0\sim6)$

$[m].0 \leftarrow C$

$C \leftarrow [m].7$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	√

RLCA **[m]** 带进位将数据存储器左移一位，结果放入累加器

说明： 本指令是将存储器内的数值与进位标志左移一位，第七位取代进位标志，进位标志移到第 0 位，结果送回累加器。

运算过程： $ACC.(i+1) \leftarrow [m].i; (i=0\sim6)$

$ACC.0 \leftarrow C$

$C \leftarrow [m].7$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	√

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	—	—	—

RRA **[m]** 数据存储器右移一位，结果放入累加器

说明： 本指令是将数据存储器内的数值循环右移，第 0 位移到第 7 位，结果送回累加器，而数据存储器内的数值不变。

运算过程： $ACC.7 \leftarrow [m].0, ACC.i \leftarrow [m].(i+1); \quad (i=0\sim6)$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

RRC **[m]** 带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器

说明： 本指令是将存储器内的数值加进位标志循环右移，第 0 位取代进位标志，进位标志移到第 7 位，结果送回存储器。

运算过程： $[m].i \leftarrow [m].(i+1); \quad (i=0\sim6)$

$[m].7 \leftarrow C$

$C \leftarrow [m].0$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	√

RRCA **[m]** 带进位将数据存储器右移一位，结果放入累加器

说明： 本指令是将数据存储器内的数值加进位标志循环右移，第 0 位取代进位标志，进位标志移到第 7 位，结果送回累加器，数据存储器内的数值不变。

运算过程： $ACC.i \leftarrow [m].(i+1); \quad (i=0\sim6)$

$ACC.7 \leftarrow C$

$C \leftarrow [m].0$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	√

SBC **A,[m]** 累加器与数据存储器、进位标志相减，结果放入累加器

说明： 本指令是把累加器值减去数据存储器值以及进位标志的取反，结果放到累加器。

运算过程： $ACC \leftarrow ACC + [\overline{m}] + C$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

影响标志位

$\overline{m}] + C$

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

SDZ **[m]**

说明:

运算过程:

影响标志位

数据存储器减 1，如果结果为“0”，则跳过下一条指令

本指令是把数据存储器内的数值减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，即如果结果为零，放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。

如果[m]-1=0，跳过下一条指令执行再下一条。

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SDZA **[m]**

说明:

运算过程:

影响标志位

数据存储器减 1，将结果放入累加器，如果结果为“0”，则跳过下一条指令

本指令是把数据存储器内的数值减 1，判断是否为 0，为 0 则跳过下一行指令并将减完后数据存储器内的数值送到累加器,而数据存储器内的值不变，即若结果为 0，放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。

如果[m]-1=0，跳过下一条指令执行再下一条。

$ACC \leftarrow ([m]-1)$

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SET **[m]**

说明:

运算过程:

影响标志位

置位数据存储器

本指令是把存储器内的数值每个位置为 1。

$[m] \leftarrow FFH$

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SET **[m].i**

说明:

运算过程:

影响标志位

将数据存储器的第 i 位置“1”

本指令是把存储器内的数值的第 i 位置为 1。

$[m].i \leftarrow 1$

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	—	—	—

SIZE

说明:

数据存储器加 1，将结果放入累加器，如果结果为“0”，则跳过下一条指令

本指令是把数据存储器内的数值加 1，判断是否为 0，若为 0 跳过下一条指令，即放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个指令周期)，并将加完后存储器内的数值送到累加器，而数据存储器的值保持不变。否则执行下一条指令(一个指令周期)。

运算过程:

如果 $[m]+1=0$ ，跳过下一行指令； $ACC \leftarrow ([m]+1)$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SNZ [m].i

说明:

如果数据存储器的第 i 位不为“0”，则跳过下一条指令

本指令是判断数据存储器内的数值的第 i 位，若不为 0，则程序计数器再加 1，跳过下一行指令，放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。

运算过程:

如果 $[m].i \neq 0$ ，跳过下一行指令。

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SUB A, [m]

说明:

累加器与数据存储器相减，结果放入累加器

本指令是把累加器值、数据存储器值相减，结果放到累加器。

运算过程:

 $ACC \leftarrow ACC + [\overline{m}] + 1$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

SUB A, x

说明:

累加器与立即数相减，结果放入累加器

本指令是把累加器值、立即数相减，结果放到累加器。

运算过程:

 $ACC \leftarrow ACC + \overline{x} + 1$

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	√	√	√	√

SWAP [m] 交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器
 说明：本指令是将数据存储器的低四位和高四位互换，再将结果送回数据存储器。
 运算过程： $[m].7 \sim [m].4 \leftrightarrow [m].3 \sim [m].0$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SWAPA [m] 交换数据存储器的高低字节，结果放入累加器
 说明：本指令是将数据存储器的低四位和高四位互换，再将结果送回累加器。
 运算过程： $ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$
 $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SZ [m] 如果数据存储器为“0”，则跳过下一条指令
 说明：本指令是判断数据存储器内的数值是否为0，为0则跳过下一行指令，即放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以得正确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
 运算过程：如果 $[m] = 0$ ，跳过下一行指令。
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

SZA [m] 数据存储器送至累加器，如果内容为“0”，则跳过下一条指令
 说明：本指令是判断存储器内的数值是否为0，若为0则跳过下一行指令，即放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令，并插入一个空周期用以得正确的指令(二个指令周期)。并把存储器内值送到累加器，而存储器的值保持不变。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
 运算过程：如果 $[m] = 0$ ，跳过下一行指令，并 $ACC \leftarrow [m]$ 。
 影响标志位

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

—	—	—	—	—	—

TABRDC [m]

说明:

运算过程:

影响标志位

读取 ROM 当前页的内容, 并送至数据存储器 and TBLH

本指令是将表格指针指向程序寄存器当前页, 将低位送到存储器, 高位直接送到 TBLH 寄存器内。

[m] ← 程序存储器低字节

TBLH ← 程序存储器高字节

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

TABRDL [m]

说明:

运算过程:

影响标志位

读取 ROM 最后一页的内容, 并送至数据存储器 and TBLH

本指令是将 TABLE 指针指向程序寄存器最后页, 将低位送到存储器, 高位直接送到 TBLH 寄存器内。

[m] ← 程序存储器低字节

TBLH ← 程序存储器高字节

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	—	—	—

XOR A, [m]

说明:

运算过程:

影响标志位

累加器与立即数做“异或”运算, 结果放入累加器

本指令是把累加器值、数据存储器值做逻辑异或, 结果放到累加器。

ACC ← ACC “XOR” [m]

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

XORM A, [m]

说明:

运算过程:

影响标志位

累加器与数据存储器做“异或”运算, 结果放入数据存储器

本指令是把累加器值、数据存储器值做逻辑异或, 结果放到数据存储器。

[m] ← ACC “XOR” [m]

TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

XOR A, x

说明:

运算过程:


影响标志位

累加器与数据存储器做“异或”运算, 结果放入累加器

本指令是把累加器值与立即数做逻辑异或, 结果放到累加器。

ACC ← ACC “XOR” x


TO	PDF	OV	Z	AC	C
—	—	—	√	—	—

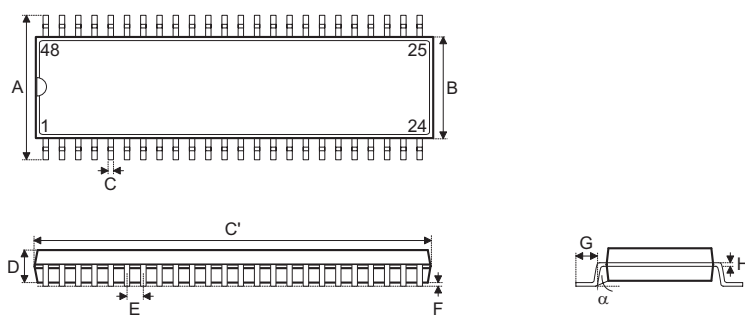HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

符号	尺寸 (单位: mil)		
	最小	一般	最大
A	395	—	420
B	291	—	299
C	8	—	12
C'	613	—	637
D	85	—	99
E	—	25	—
F	4	—	10
G	25	—	35
H	4	—	12
α	0°	—	8°


HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L**Product Tape and Reel Specifications**

Reel dimensions

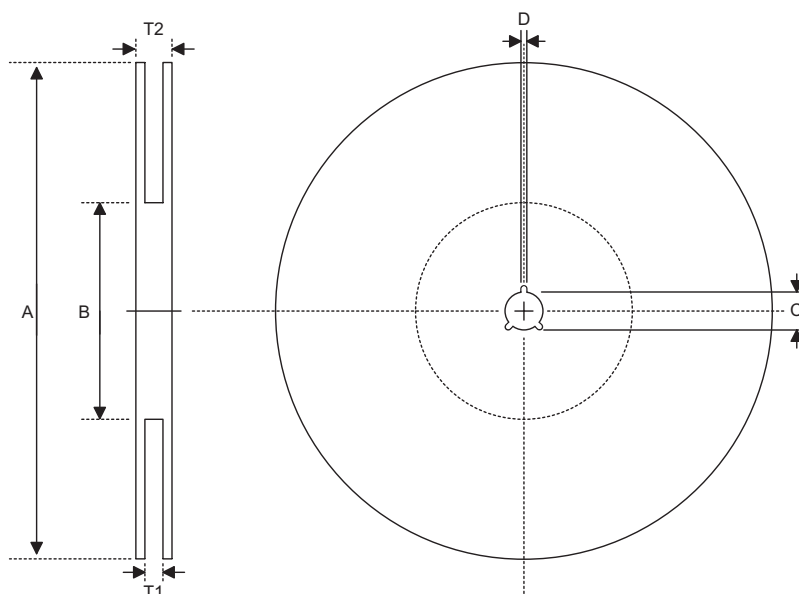

SSOP 48W

符号	描述	尺寸 (mm)
A	卷轴外圈直径	330 ± 1.0
B	卷轴内圈直径	100 ± 0.1
C	轴心孔直径	$13.0 + 0.5$ -0.2
D	拴裂宽度	2.0 ± 0.5
T1	轮缘间隔	$32.2 + 0.3$ -0.2
T2	卷轴厚度	38.2 ± 0.2

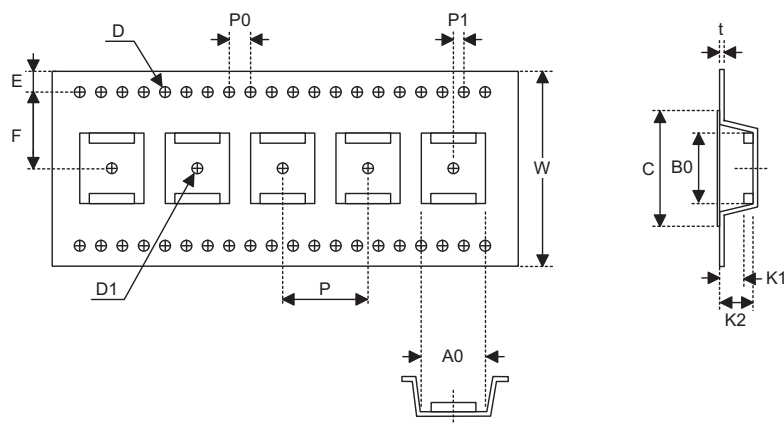HT49R30A-1/HT49C30-1/HT49C30L

SSOP 48W

符号	描述	尺寸 (mm)
W	载带宽	32.0 ± 0.3
P	中心距	16.0 ± 0.1
E	边孔位置	1.75 ± 0.1
F	边孔至空穴中心的距离 (宽)	14.2 ± 0.1
D	边孔直径	2.0Min.
D1	空穴中孔直径	$1.5 + 0.25$
P0	边孔距离	4.0 ± 0.1
P1	边孔至空穴中心的距离 (长)	2.0 ± 0.1
A0	空穴长	12.0 ± 0.1
B0	空穴宽	16.20 ± 0.1
K1	空穴深	2.4 ± 0.1
K2	空穴深	3.2 ± 0.1
t	载带厚度	0.35 ± 0.05
C	封口宽	25.5